


BIONEST

Sainissement des eaux usées™

avenue du Girou - ZA Eurocentre
16200 VILLENEUVE-LES-BOULOC
Tél 05 61 70 62 91 - Fax 05 61 70 66 03
www.bionest-tech.com

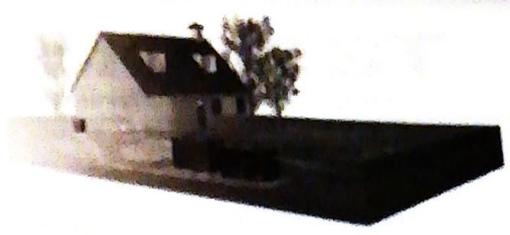

RAPPORT D'ENTRETIEN

Date d'intervention : 14 / 04 / 2022 Fiche : 20 / 19182

Technicien : GLL
 Numéro de série : SA11764 Date d'installation : 05/2012
 Propriétaire : CHATEL JP Code postal : 31260 Personne(s) présente(s) : le propriétaire

Vérifications		Oui	Non
Présence d'une ventilation secondaire	Localisation de l'événement : <i>à tester maison</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couvercles en bon état à l'arrivée du technicien	Si non, lesquels sont endommagés :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Position et distance du coffret par rapport au réacteur : <i>7 mètre / Démonté / suffisante</i>			
Hauteur des rehausses : Décantation primaire : <i>28</i> cm	Réacteur : <i>23</i> cm		
Opérations réalisées	Observations		
Nettoyage du préfiltre	<input checked="" type="checkbox"/> Propre	<input type="checkbox"/> Sale	<input type="checkbox"/> Colmaté <input type="checkbox"/> Non accessible
Mesure des boues de la fosse toutes eaux	Boues : <i>0</i> cm	Croûtes : <i>10</i> cm	
Présence de Biomasse dans le réacteur	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	Commentaires :
Vérification du bullage	<input checked="" type="checkbox"/> Fin et homogène	<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> Grossier <input type="checkbox"/> Inexistant
Mesure de la pression dans la ligne d'air (PSI)	Couvercles fermés : <i>6,3</i>	Couvercles ouverts : <i>5,8</i>	Maximale : <i>6,4</i>
Contraction/Décontraction des diffuseurs	<i>5</i> fois <input checked="" type="checkbox"/> Fait au compresseur 8 bars	Pression finale : <i>3,0</i> PSI	
Nettoyage de la pompe et ligne de recirculation	<input checked="" type="checkbox"/> Purge	<input checked="" type="checkbox"/> Réglage	<input type="checkbox"/> Nettoyage de la pompe
Nettoyage du filtre de la pompe à air	<input checked="" type="checkbox"/> Propre	<input type="checkbox"/> Sale	<input type="checkbox"/> Nettoyé à l'eau savonneuse <input type="checkbox"/> A changer
Vérification du fonctionnement de l'alarme	<input checked="" type="checkbox"/> Fonctionne	<input type="checkbox"/> Ne fonctionne pas	
Présence d'eau de condensation dans la ligne d'air	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Peu	<input type="checkbox"/> Beaucoup <input type="checkbox"/> Persistante
Mise en place d'un raccord union (03)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Impossible	<input checked="" type="checkbox"/> Déjà en place
Réalisation d'un test à la fumée (lors du 1 ^{er} entretien)	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Partiel	<input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Déjà réalisé
Sortie de la fumée : Temps :		Localisation :	
pH : Décantation primaire :		Clarificateur :	

Vidange nécessaire de la décantation primaire : Oui Non
 Commentaire général : *Après démontage de 2 aiff...
 sans ouvrir la pression a son chub, le bul-
 lage est bon, réglage de la vjch à faire
 chose veut revenir plus claire (ben
 ne fume pas)
 Prochaine visite de contrôle : *Avril 2022**

Pièces changées : Garantie Facturation

Compresseur (Type :))
 Membranes pompe à air (Type : *HP 80*.....)
 Marteau pompe à air (Type : *HP 80*.....)
 Filtre pompe à air (Type :) Fumigène
 Pompe de recirculation *WP 530* Diffuseurs
 Autre :

Document (contrat, paiement, ...) récupéré : Oui Non Si oui, lesquels : *B.C.*

Signature du Propriétaire (ou représentant)

Signature du Technicien BIONEST