



**CONTROLE DE BON  
FONCTIONNEMENT DE  
L'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF DU  
06/04/2021  
Contre visite du 29/07/2021**

SMEA Gave et Baise  
3 route de Pau - Salle René Camy  
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600499  
Fax : 0559602472  
Email : contact@gave-baise.fr

1 / 4

**DONNEES GENERALES**

Numéro du Dossier	ANC-2010-64072-006202		
Commune :	AUBERTIN		
Cadastre :	D512		
Adresse Terrain :	223 CHEMIN PAPILLOU 64290 AUBERTIN		
Propriétaire :	Monsieur MATHIEU MICHEL 223 CHEMIN PAPILLOU 64290 AUBERTIN Tel : 0559827388		
Occupant	Monsieur MATHIEU MICHEL 223 CHEMIN PAPILLOU 64290 AUBERTIN Tel : 0559827388		
Contact local	Monsieur MATHIEU MICHEL Tel : 0559827388		
Surface Terrain :	3500 m <sup>2</sup>	Année de réalisation ou modification assainissement : 1998	
Type d'habitation	Maison individuelle	Type de résidence : Inoccupée	
Autres immeubles		Equivalent-habitants :	
Nombre de logement(s) : 1	Nombre de pièces principales (EH) : 5	Nombre d'occupant(s) : 0	Nombre d'occupant(s) Temporaire(s) :0

Zonage assainissement :	Non collectif
Raccordement réseau collectif :	Non raccordable
Remarques :	

**Descriptif de l'installation :**

**COLLECTE**

Eaux usées et pluviales séparées	Non visible
Présence regard ou té de visite	Non
Si oui regard ou té de visite accessible	Non
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	Non visible
Diamètre canalisations >= 100 mm	Non vérifiable
Toutes les eaux usées raccordées à un prétraitement	Non vérifiable

<b>Observations COLLECTE</b>	<b>Absence de regard Impossibilité de contrôler la trajectoire des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées</b>
------------------------------	---



**CONTROLE DE BON  
FONCTIONNEMENT DE  
L'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF DU  
06/04/2021  
Contre visite du 29/07/2021**

SMEA Gave et Baïse  
3 route de Pau - Salle René Camy  
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600499  
Fax : 0559602472  
Email : contact@gave-baise.fr

2 / 4

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est <b>Complet</b>					
	Volume (m <sup>3</sup> )	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnement
Fosse Toutes Eaux		Béton	Partiellement	Réhausse		

<b>Observations PRE-TRAITEMENT</b>	<p>Sondages réalisés sur les emplacements préconisés par le propriétaire afin d'attester la présence de la fosse, sans réussite (le 06/04/2021) La fosse a été dégagée (le 29/07/2021) Forte présence de terre ou de boues sèches, ainsi que de racines (pénétration des racines par la réhausse) Impossibilité d'affirmer le volume de l'ouvrage</p>
--	---

VENTILATION	
Ventilation primaire	Non
Ventilation secondaire	Non
Extracteur	Non
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	Non
Sorties d'air à une hauteur suffisante	Non

<b>Observations VENTILATION</b>	Absence de ventilation
-------------------------------------	------------------------

TRAITEMENT	Constat : le traitement est <b>Sans information</b>				
	Linéaire (m) / Surface (m <sup>2</sup> )	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Tranchées d'Épandage					

<b>Observations TRAITEMENT</b>	<p>Selon le propriétaire présence de drains, non visible le jour du contrôle le 06/04/2021 et le 29/07/2021 Présence d'un regard de répartition déformé situé à moins de 3 m des arbres</p>
------------------------------------	---

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits AEP déclaré	Maisons
	>3	0	/	>5

REJET	Remarques
Sans indication	

<b>Observations REJET</b>	
-------------------------------	--



**CONTROLE DE BON  
FONCTIONNEMENT DE  
L'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF DU  
06/04/2021  
Contre visite du 29/07/2021**

SMEA Gave et Baise  
3 route de Pau - Salle René Camy  
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600499  
Fax : 0559602472  
Email : contact@gave-baise.fr

3 / 4

EAUX PLUVIALES	
Raccordement :	Rejet dans : Sans indication
Observations :	Observations :
<i>Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit</i>	

CONTRAINTES DU TERRAIN	
Encombrement Paysager	Non
Encombrement Sol	Non
Pente sur la zone d'assainissement	Forte
Habitat	Diffus
Surface disponible pour assainissement	m <sup>2</sup>

RESSOURCES EN EAU DISPONIBLE SUR LE TERRAIN	
Type de ressource	
Alimentation humaine	Non
Alimentation animale	Non
Arrosage	Non
Autre	Non
Inconnu	Non
Distance par rapport au traitement ou au rejet	
Observations :	

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m <sup>3</sup> )	Destination	Agréé	Exécutant
Fosse Toutes Eaux						

Observations ENTRETIEN REALISE	Fosse jamais vidangée
--------------------------------	-----------------------

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretienir	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Fosse Toutes Eaux	Oui	0					
	Oui	0					

Observations PRECONISATION	
----------------------------	--

Adhère au service public d'entretien :	Non
Date d'adhésion :	



**CONTROLE DE BON  
FONCTIONNEMENT DE  
L'ASSAINISSEMENT NON  
COLLECTIF DU**  
06/04/2021  
Contre visite du 29/07/2021

SMEA Gave et Baise  
3 route de Pau - Salle René Camy  
64360 TARSACQ

Tel. : 0559600499  
Fax : 0559602472  
Email : contact@gave-baise.fr

4 / 4

**CONCLUSION DE LA VISITE** (selon l'Annexe II de l'Arrêté Ministériel du 27 Avril 2012)

Localisation du Dispositif	Hors zone à enjeu
Constat sur l'installation	Installation présentant des dysfonctionnements majeurs Sans information sur une partie de la filière
Danger pour la santé des personnes	Aucun
Conclusion	Installation non conforme, nécessitant des travaux obligatoires. Dans le cadre d'une vente, au plus tard dans un délai d'un an après signature de l'acte de vente.

Cette conclusion n'est valable que pour le type d'occupation de l'habitation le jour de la visite.

*£ Délai de 4 ans dépassé*

*£ Délai de 1 an après la vente dépassé*

**TRAVAUX OBLIGATOIRES**

Vidanger la fosse  
Réhabiliter le système de traitement  
Supprimer les racines et la végétation autour des tranchées d'infiltration

**RECOMMANDATIONS**

Au vu de la conclusion, et conformément au règlement de service, le prochain contrôle est prévu en **2026**.

**Remarques du particulier**

Le contrôleur  
BASCOUL JérémY




Propriétaire :  
MATHIEU MICHEL

Numéro de dossier :  
ANC-2010-64072-006202

Réf. cadastrales :  
D512

Contre visite

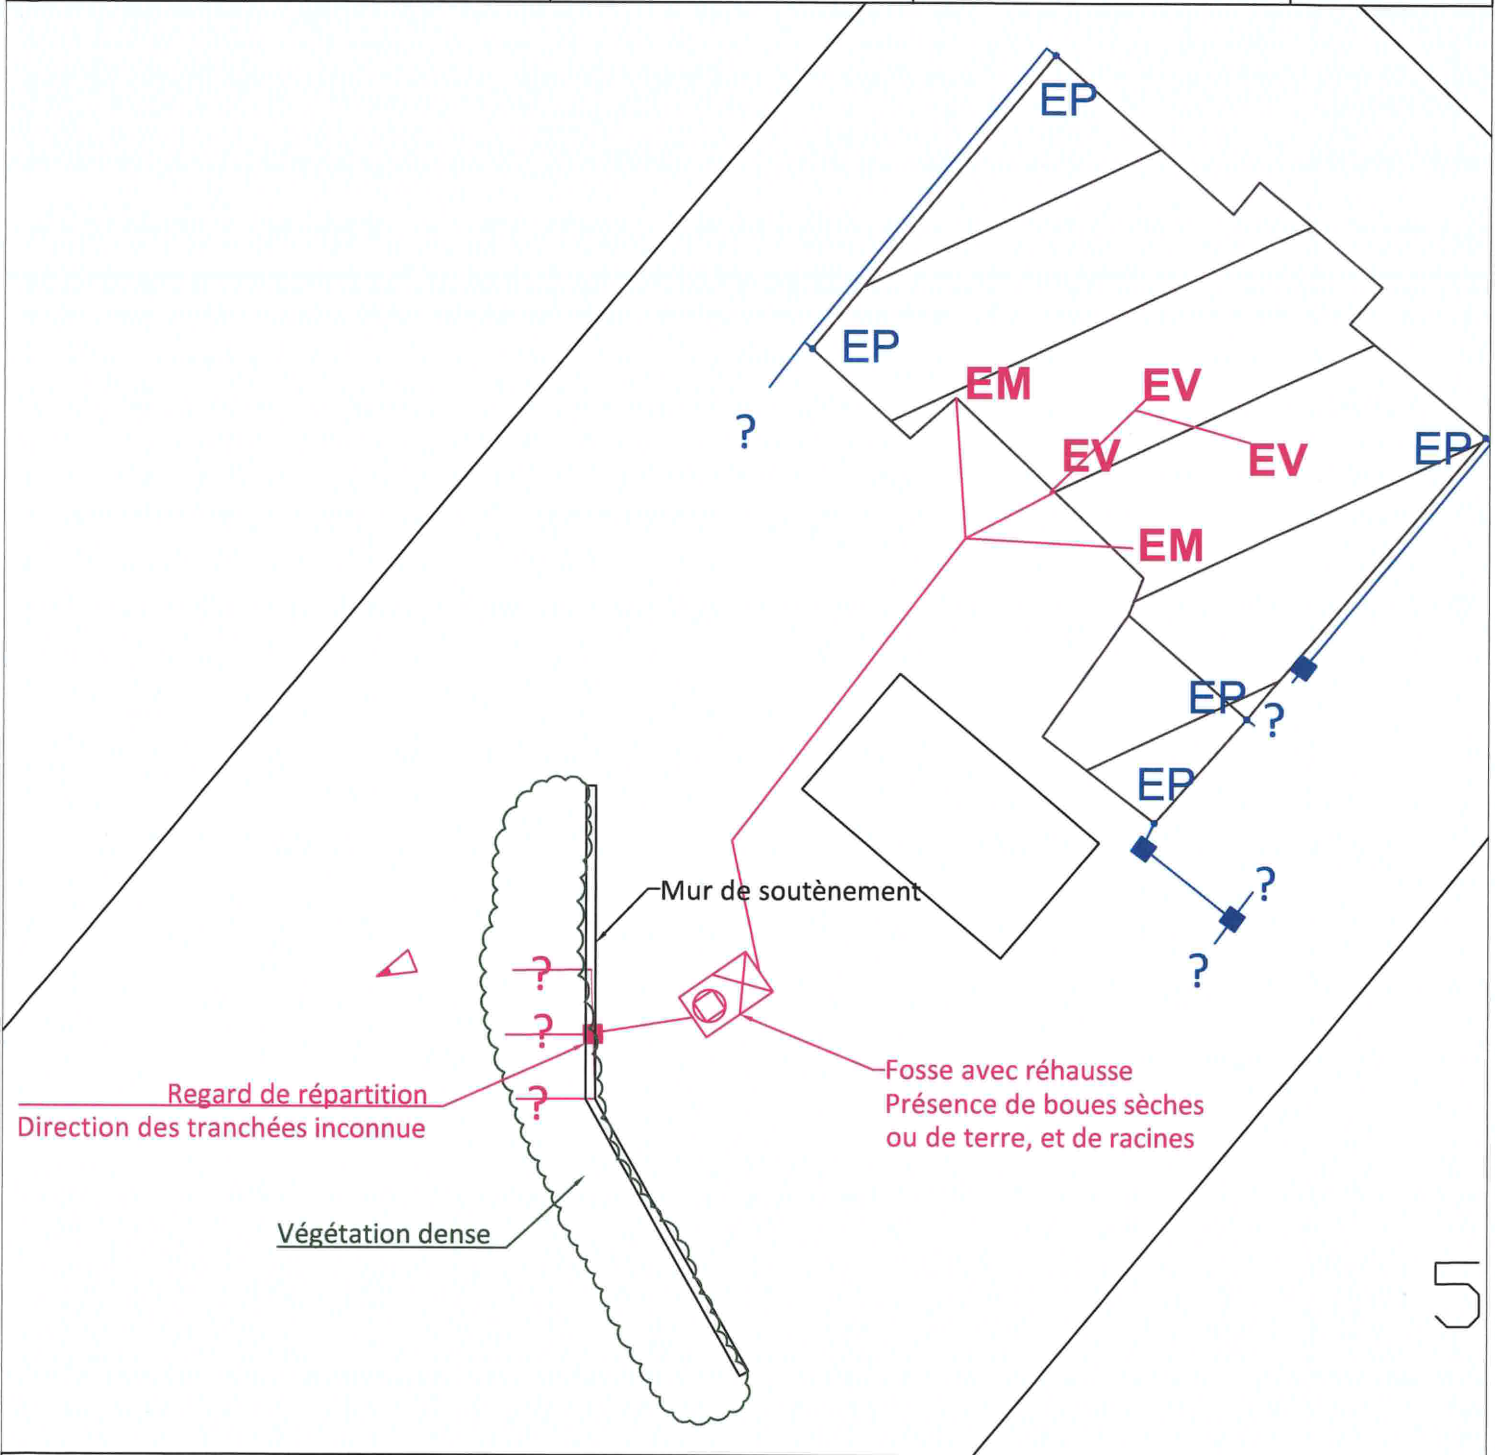

LEGENDE

Canalisations Assainissement	Regard	Tranchée d'épandage avec septodifuseur	Plateau filtrant	Evacuation dans un fossé
Canalisations Pluviales	Filtre décolloideur séparé	Lit d'épandage	Filtre à sable vertical drainé avec septodifuseur	Evacuation en surface
Eaux pluviales	Bac à graisse	Microstation		Evacuation en sous-sol
Eaux Usées (EM +EV)	Ventilation basse	Filtre à sable horizontal		Evacuation dans un puisard
Eaux ménagères	Poste de relevage	Filtre à sable vertical		Evacuation dans un cours d'eau
Eaux vannes	Regard répartiteur	Filtre à sable vertical drainé		Mare
Toilettes sèches	Ventilation extraction	Terte d'infiltration		Pente
Résurgence	Ventilation primaire			Puits
Fosse septique	Té de curage			Compteur d'eau
Fosse étanche	Tranchée d'épandage			
Fosse Toutes eaux avec décolloideur intégré	Drain et/ou tranchée drainante			
Fosse Toutes eaux				