

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 1212-SARPS
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage : 21/01/2022

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Haute-Garonne

Adresse:......Village
Commune:......31350 PÉGUILHAN

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre : Mme SARPS Audrey Village 31350 PÉGUILHAN

Propriétaire :

Mme SARPS Audrey

Village

31350 Péguilhan

Le CREP suivant concerne :					
Х	Les parties privatives	X	Avant la vente		
	Les parties occupées		Avant la mise en location		
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP		
L'occupa	ant est :	Le prop	riétaire		
Nom de	l'occupant, si différent du propriétaire	Mme SA	RPS Audrey		
Présence et nombre d'enfants mineurs,		NON	Nombre total:		
dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre d'enfants de moins de 6 ans :		

Société réalisant le constat				
Nom et prénom de l'auteur du constat	SUBERCAZE LUDOVIC			
N° de certificat de certification	C2019-SE03-026 te 15/03/2019			
Nom de l'organisme de certification	WI.CERT			
Organisme d'assurance professionnelle	MAVIT			
Nº de contrat d'assurance	2008593			
Date de validité :	31/12/2022			

Appareil utilisé				
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS			
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	NITON XLp300 / 19164			
Nature du radionucléide	109 Cd			
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	08/06/2016 1480 MBq (durée 68 mois)			

Conclusion des mesures de concentration en plomb								
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe								
Nombre d'unités de diagnostic	141	16	125	0	0	0		
% 100 11 % 89 % 0 % 0 % 0 %								

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par SUBERCAZE LUDOVIC le 21/01/2022 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

2

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.



Sommaire

1.	Rappel de la commande et des références règlementaires	3
2.	Renseignements complémentaires concernant la mission	3
	2.1 L'appareil à fluorescence X	3
	2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	4
	2.3 Le bien objet de la mission	4
3.	Méthodologie employée	4
	3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	5
	3.2 Stratégie de mesurage	5
	3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	5
4.	Présentation des résultats	5
5.	Résultats des mesures	6
6.	Conclusion	11
	6.1 Classement des unités de diagnostic	11
	6.2 Recommandations au propriétaire	12
	6.3 Commentaires	12
	6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti	12
	6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	12
7.	Obligations d'informations pour les propriétaires	13
8. ď (Information sur les principales règlementations et recommandations en exposition au plomb	matière 13
	8.1 Textes de référence	13
,	8.2 Ressources documentaires	14
9.	Annexes	14
	9.1 Notice d'Information	14
	9.2 Illustrations	15
	9.3 Analyses chimiques du laboratoire	15

Nombre de pages de rapport : 16

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 3



1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS			
Modèle de l'appareil	'appareil NITON XLp300			
N° de série de l'appareil	19164			
Nature du radionucléide	109 Cd			
Date du dernier chargement de la source	Activité à cette date et de vie : 1480 MBq (d mois)			
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T820234	Nom du titulaire/signataire DUMAS-VIDAU Olivier		
Autorisation/ Declaration ASIN (DGSINK)	Date d'autorisation/de déclaration 30/08/2021	Date de fin de validité (si applicable) 29/08/2026		
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DUMAS-VIDAU Olivier			
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	· Supercaze Higgsylc			

Étalon : FONDIS : 226722 : 1.01 mg/cm2 +/- 0.01 mg/cm2

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	21/01/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	252	21/01/2022	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.



2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	Village 31350 PÉGUILHAN
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (maison individuelle)
Année de construction	Avant Janvier 1949
Localisation du bien objet de la mission	
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	Mme SARPS Audrey Village 31350 Péguilhan
L'occupant est :	Le propriétaire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	21/01/2022
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

Rez de chaussée - Entrée,
Rez de chaussée - Cuisine / Séjour,
Rez de chaussée - Four à pain,
Rez de chaussée - Salle de bain,
Rez de chaussée - Wc,
Rez de chaussée - Placard,
Rez de chaussée - Placard,

1er étage - Chambre 1,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Chambre 3,
Appenti

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) **Néant**

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.



3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF \times 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement	Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
---	------------------------	-------------------------	------------



< seuils		0
	Non dégradé ou non visible	1
≥ seuils	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée - Entrée	20	5 (25 %)	15 (75 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Cuisine / Séjour	30	8 (27 %)	22 (73 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Four à pain	1	1 (100 %)	-	-	-	-
Rez de chaussée - Salle de bain	14	-	14 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Wc	10	-	10 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Placard	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
1er étage - Dégagement	15	-	15 (100 %)	-	-	-
1er étage - Pièce	8	-	8 (100 %)	-	-	-
1er étage - Chambre 1	12	-	12 (100 %)	-	-	-
1er étage - Chambre 2	12	-	12 (100 %)	-	-	-
1er étage - Chambre 3	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Appenti	3	1 (33 %)	2 (67 %)	-	-	-
TOTAL	141	16 (11 %)	125 (89 %)	-	-	-

Rez de chaussée - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
2	۸	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
3	Α	Mur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
4	В	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
5	ь	Mur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
6	С	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
7	٥	Iviui	-	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
8	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
9	ט	Iviui		Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
10	Е	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
11		Iviui		Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
12	F	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
13	F	Iviui		Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
14	G	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
15	G	Iviui		Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
16	н	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
17	- ''	Iviui		Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
18		Plafond	_	lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
19				iambiis bois	mesure 2	<0,9		-	
-	Α	Porte intérieure (P1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Huisserie Porte intérieure (P1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Porte extérieure (P1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	Α	Huisserie Porte extérieure (P1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
20	D	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
21	D	Forte (F2)	DUIS	Femure	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
22	D	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
23	D	nuisselle Folle (F2)	DUIS	Femure	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
24	Е	Porto (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
25		Porte (P3)	DOIS	Pemure	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
26	Е	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
27		nuisserie Porte (P3)	DOIS	Pemure	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
28	F	Porte (P4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
29	r	Forte (P4)	DUIS	reillure	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
30	F	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
31	r	nuisserie Porte (P4)	DOIS	reinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	

Rez de chaussée - Cuisine / Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 30 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
32		Sol		Downwat	mesure 1	<0,9		0	
33		501	-	Parquet	mesure 2	<0,9		U	
34		Plafond		lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
35		Flatorid		Idilibila bula	mesure 2	<0,9		U	
36	Α	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
37	/\	.viai		Lambrio	partie haute (> 1 m)	<0,9		Ů	
38	В	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
39	_			Zambrio	partie haute (> 1 m)	<0,9		Ü	
40	С	Mur	-	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
41					partie haute (> 1 m)	<0,9		-	
42	D	Mur	-	Lambris	partie basse (< 1 m) partie haute (> 1 m)	<0,9 <0,9		0	
-	В	Fenêtre intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	- <0,9		NM	Absence de revêtement
F-		Huisserie Fenêtre				-			
-	В	intérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	В	Fenêtre extérieure (F1)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
_	В	Huisserie Fenêtre	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
_		extérieure (F1)				_			
-	С	Fenêtre intérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Fenêtre extérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	С	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
44	D	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
45 46		Huisserie Fenêtre			partie haute (> 1 m) partie basse (< 1 m)	<0,9 <0,9			
47	D	intérieure (F3)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9	-	0	
48		` '			partie haute (> 1 m)	<0,9			
49	D	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
50	_	Huisserie Fenêtre	5 :		partie basse (< 1 m)	<0,9			
51	D	extérieure (F3)	Bois	Vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
52	D	Valet intérieur	Daia	Versie	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
53	U	Volet intérieur	Bois	Vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
54	D	Volet extérieur	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
55	U	voiet exterieur	DOIS	Verriis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
56	D	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
57	_	` '	20.0	701110	partie haute (> 1 m)	<0,9		Ü	
58	D	Huisserie Fenêtre	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
59		intérieure (F4)			partie haute (> 1 m)	<0,9			
60	D	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9	-	0	
62		Huisserie Fenêtre			partie haute (> 1 m) partie basse (< 1 m)	<0,9 <0,9			
63	D	extérieure (F4)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9	1	0	
154	_	• •			mesure 1	<0,9		_	
155	В	Marches	Bois	Vernis	mesure 2	<0,9	1	0	
156	_				mesure 1	<0,9			
157	В	Contremarches	Bois	Vernis	mesure 2	<0,9	1	0	
158	В	Faux Limon	Do:	Vernis	mesure 1	<0,9		0	
159	В	Faux Limon	Bois	vernis	mesure 2	<0,9		U	
160	В	Crémaillère	Bois	Vernis	mesure 1	<0,9		0	
161	U	Oremaniere	Dois	VOITIIO	mesure 2	<0,9		Ü	
162	В	Balustre	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9	1	0	
163	_		_ 5.0		partie haute (> 1 m)	<0,9		,	
164	В	Main courante	Bois	Vernis	mesure 1	<0,9	1	0	
165					mesure 2	<0,9	<u> </u>		
D	-11-	auccón - Enur à							

Rez de chaussée - Four à pain

Nombre d'unités de diagnostic : 1 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
		Sol	Pierre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

Rez de chaussée - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
64		Sol	_	Parquet	mesure 1	<0,9		0	
65		901	_	1 arquet	mesure 2	<0,9		U	
66	Α	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
67		Widi	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
68	В	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
69	В	IVIUI	_	Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
70	С	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
71	C	IVIUI	_	Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
72	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
73	D	ividi	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
74		Plafond	_	lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
75		Flatoria	_	lambiis bois	mesure 2	<0,9		U	
76	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
77		1 one (1 1)	5013	penitare	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
78	Α	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
79		Traisserie i orte (i 1)	5013	penitare	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
80	С	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
81	U	,	D013	Verriis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
82	С	Huisserie Fenêtre	Bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
83	C	intérieure (F1)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
84	С	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
85	C	, ,	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
86	С	Huisserie Fenêtre	Bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
87	O	extérieure (F1)	2015	VOITIIS	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
88	С	Volet intérieur	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
89)	voiet iillerieur	DOIS	A CUIII?	partie haute (> 1 m)	<0,9		J	
90	O	Volet extérieur	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
91	Ü	VOICE CALCITICAL	Duis	A QITIIO	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	·

Rez de chaussée - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
92		Sol		Parquet	mesure 1	<0,9		0	
93		301		raiquei	mesure 2	<0,9		U	
94	Α	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
95	^	IVIUI	_	Lambits	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
96	В	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
97	U	iviui		Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
98	С	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
99	C	Iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
100	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
101	U	Iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
102		Plafond		lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
103		Fiaionu	_	lambiis bois	mesure 2	<0,9		U	
104	Α	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
105	^	i ellette litterleute (i 1)	5005	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
106	Α	Huisserie Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
107	^	intérieure (F1)	8100	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
108	Α	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
109	А	. , ,	5015	VOITIIS	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
110	Α	Huisserie Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
111	^	extérieure (F1)	DOIS	Verriis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	

Rez de chaussée - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Sol	-	Carrelage	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la règlementation
112		Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
113	А	iviui	-	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
114	В	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
115	В	Iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
116	С	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
117	C	Iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
118	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
119	D	iviui	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
120		Plafond		lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
121		Flaiofiu	-	lambiis bois	mesure 2	<0,9		U	
122	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
123	А	Forte (F1)	DUIS	peniture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
124	Α	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
125	Α	Huisselle Folle (F1)	DOIS	peniture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	

1er étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
126		Sol	_	Parquet	mesure 1	<0,9		0	
127		301	_	Faiquet	mesure 2	<0,9		U	
128	Α	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
129	^	Iviui	-	Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
130	В	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
131	ъ	Iviui	-	Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
132	С	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
133	C	Ividi	_	Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
134	D	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
135	D	Ividi	_	Lambins	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
136		Plafond	_	lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
137		Piaioriu	-	lambris bois	mesure 2	<0,9		0	
138	В	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
139	ь	Porte (P1)	DOIS	peinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
140	В	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
141	ь	Traisserie Forte (FT)	DOIS	peliture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
142	В	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
143	ь	Forte (F2)	DOIS	peliture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
144	В	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
145	Ь	Huisselle Forte (F2)	DOIS	peinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
146	С	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
147	C	Forte (F3)	DOIS	peinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
148	С	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
149	C	Traisserie Forte (F3)	DOIS	peliture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
150	D	Porte (P4)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
151	U	Foile (F4)	מוטוט	penitule	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
152	D	Huisserie Porte (P4)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
153	U	Tuisselle Fulle (F4)	מוטוט	penitule	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
166		Garde corps	Bois	vernis	mesure 1	<0,9		0	
167		Garde Corps	DOIS	AGILII2	mesure 2	<0,9		U	

1er étage - Pièce

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
168		Sol		Parquet	mesure 1	<0,9		0	
169		301	-	Faiquei	mesure 2	<0,9		U	
170	Α	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
171	^	iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
172	В	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
173	ь	iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
174	С	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
175	C	iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
176	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
177	D	iviui	_	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
178		Plafond		lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
179		Flaiofiu	-	lambiis bois	mesure 2	<0,9		U	
180	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
181	Α.	FOILE (F1)	מוטע	peniture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
182	Α	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
183	A	Huisselle Folle (F1)	DOIS	periture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	

1er étage - Chambre 1



Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
184		Sol		Parquet	mesure 1	<0,9		0	
185		301	-	Faiquei	mesure 2	<0,9		U	
186	Α	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
187	^	Iviui	•	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
188	В	Mur	_	Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
189	ם	Iviui	•	Lambiis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
190	C	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
191	C	iviur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
192	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
193	D	iviur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
194		Plafond		lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
195		Plaiono	-	lambris bois	mesure 2	<0,9		0	
196	Α	Porte (P1)	bois	n nintun	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
197	Α.	Forte (F1)	DOIS	peinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
198	Α	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
199	Α.	Huisselle Forte (F1)	DOIS	periture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
200	D	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
201	D	reflette interleute (FT)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
202	D	Huisserie Fenêtre	bois	io	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
203	D	intérieure (F1)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
204	D	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
205	D	renetre exterieure (FT)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
206	D	Huisserie Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
207	ט	extérieure (F1)	צוטע	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	

1er étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
208		Sol	_	Parquet	mesure 1	<0,9		0	
209		301	-	Faiquei	mesure 2	<0,9		0	
210	^	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
211	Α	iviur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
212	В	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
213	ь	iviur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
214	С	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
215	C	iviur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
216	D	Mur		Lambris	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
217	U	iviur	-	Lambris	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
218		Plafond		lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
219		Plaiono	-	lambris bois	mesure 2	<0,9		0	
220	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
221	А	Porte (PT)	DOIS	peinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
222	Α	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
223	Α.	Huisselle Forte (F1)	DOIS	peinture	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
224	С	Fanâtra intérioura (F1)	bois	io	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
225	C	Fenêtre intérieure (F1)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
226	С	Huisserie Fenêtre	haia	in	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
227	C	intérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
228	С	Fanâtra autériaura (F4)	bois	in	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
229	C	Fenêtre extérieure (F1)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	
230	С	Huisserie Fenêtre	haia	in	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
231	C	extérieure (F1)	bois	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		0	

1er étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
232		Sol	_	Parquet	mesure 1	<0,9		0	
233		301	•	Faiquet	mesure 2	<0,9		U	
234		Plafond	_	lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
235		Fiaionu	•	lambiis bois	mesure 2	<0,9		U	
236	Α	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
237	Α.	Porte (P1)	DOIS	periture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
238	Α	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
239	Α.	Huisselle Folle (F1)	DOIS	periture	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
240	В	Fenêtre intérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
241	ь	reflette interleute (F1)	DOIS	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
242	В	Huisserie Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
243	Ь	intérieure (F1)	8100	vernis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
244	В	Fenêtre extérieure (F1)	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
245	ט	i ellette extelleule (FT)	מוטע	ACILII2	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	
246	В	Huisserie Fenêtre	bois	vernis	partie basse (< 1 m)	<0,9		0	
247	ь	extérieure (F1)	DOIS	Verriis	partie haute (> 1 m)	<0,9		U	

Appenti

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Sol	Terre		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
248		Plafond	tuiles	lambris bois	mesure 1	<0,9		0	
249		Piaioriu	tulles	lambiis bois	mesure 2	<0,9		U	
250		Portail	bardage	pointuro	mesure 1	<0,9		0	
251		Portaii	métallique	peinture	mesure 2	<0,9		U	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.


Localisation des mesures sur croquis de repérage

^{*} L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.







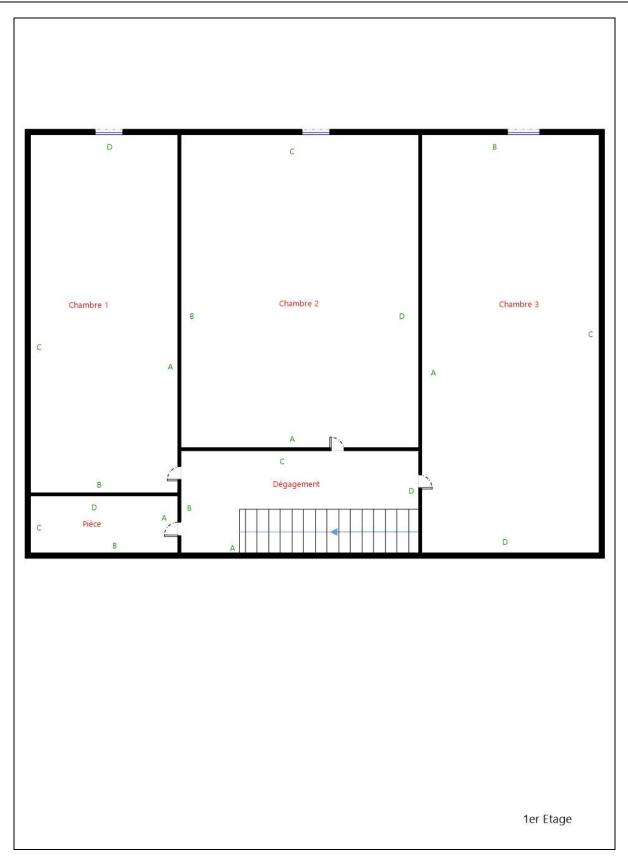

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :



	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	141	16	125	0	0	0
%	100	11 %	89 %	0 %	0 %	0 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

6.3 Commentaires

Constatations diverses:

Néant

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque mutation

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

En présence du propriétaire

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

	NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
	d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.	



En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

WI.CERT - 16, Rue de Villars 57100 THIONVILLE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **PÉGUILHAN**, le **21/01/2022**

Par: SUBERCAZE LUDOVIC

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;



• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet:

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...): http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) :

- http://www.anah.fr/ (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
 <u>http://www.inrs.fr/</u> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb



Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.







WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES

«Version 02»

Décerné à : SUBERCAZE Ludovic Sous le numéro : C2019-SE03-026

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 17/06/2019 Au 16/06/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	x
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/03/2019 Au 14/03/2024
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/03/2019 Au 14/03/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/03/2019 Au 14/03/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MAT <mark>ERIAUX ET PRO</mark> DUITS CONT <mark>ENA</mark> NT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 17/06/2019 Au 16/06/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	х
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/03/2019 Au 14/03/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	Х

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 decembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques pérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des cripantes des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation inférieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 18 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 organismes de certification modifié par les arrêtés des 18 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 organismes de certification modifié par les arrêtés des 18 décembre 2009 et du 13 décembre 2009

Délivré à Thionville, le 17/06/2019 Par WI.CERT Direction

WICERT

**CERT INSULTE MANAGED

571007150MILLE

TRUS 72 52 02 45

TRUS 72 52 02 45

TRUS 72 52 02 45

Wi Cert - 16, rue Villars-57 100 THIONVILLB
Tél : 03 72 52 02 45 - mall : contact@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - *Code* APE / *NAF*, 7120B N°SIRBT 82885893600010